

Инструкция по монтажу тактильных индикаторов со штифом

Тактильные индикаторы со штифтами представляют собой наземные указатели в форме полосы или усеченного конуса. Высокие эксплуатационные характеристики и надёжное крепление к поверхности обеспечивают как материалы повышенной прочности, так и штифт, расположенный в нижней части индикатора.

Для качественного монтажа разметки нам понадобятся:

1. Тактильные индикаторы со штифом
2. Клей FIXVERT-S
3. Специальный шаблон для разметки отверстий
4. Перфоратор со сверлом 6 мм
5. Файл для документов
6. Баллон со сжатым воздухом
7. Маркер
8. Ножницы
9. Киянка

Изделия имеют цельнолитую структуру, позволяющую их использовать без потери тактильного эффекта даже при стирании до 50 % высоты. С целью максимально долговременной фиксации и практического применения в местах с высокой проходимостью длина штифта тактильного индикатора составляет не менее 19 мм.



Модели индикаторов предназначены для крепления при помощи штифта, который вставляется в заранее подготовленное отверстие с одновременной фиксацией изделия при помощи клея FIXVERT-S.



1. Размечаем рабочую область маркером в соответствии со схемой укладки тактильных указателей. Для этого используем трафарет. Как правильно выполнить разметку, вы можете посмотреть в разделе «Руководство по адаптации» (<https://tiflocentre.ru/voprosy-po-adaptacii-lokacii.php>) на нашем сайте. В зависимости от формы индикатора подбираем нужный шаблон. (<https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory-trafarety-dlja-ustanovki.php>)

2. Просверливаем отверстия при помощи перфоратора со сверлом 6 мм по подготовленным отметкам. Такое сверло обеспечит подходящий диаметр отверстий для штифтов индикаторов.





3. Баллоном со сжатым воздухом удаляем остатки мусора из проделанных отверстий. Эта процедура важна, так как значительно увеличит качество крепления.

4. Подготавливаем клей FIXVERT-S. Правильное замешивание клея и все нюансы процедуры вы можете увидеть в отдельной инструкции. (<https://tiflocentre.ru/montaj/prigotovlenie-kleya-fixvert-s.php>) Строго соблюдаем все этапы.




5. Подготовленную клеевую основу добавляем в обычный файл для документов и делаем из него кулёк. Отрезаем угол при помощи ножниц. Такой простой способ поможет нанести клей равномерно и быстро, не используя одноразовые инструменты.

6. Наносим клей в проделанные отверстия и плотно фиксируем индикаторы. При необходимости используем резиновую киянку для дополнительной усадки.

Внимание!

Наносим с небольшим излишком, чтобы полость индикаторов была приклеена, но не выходила за границы изделия.

Монтаж тактильно-визуальной разметки в виде индикаторов со штифтами закончен. Тактильные индикаторы будут готовы к эксплуатации через 5 часов. Полное высыхание клея произойдет не ранее, чем через 24 часа после установки.

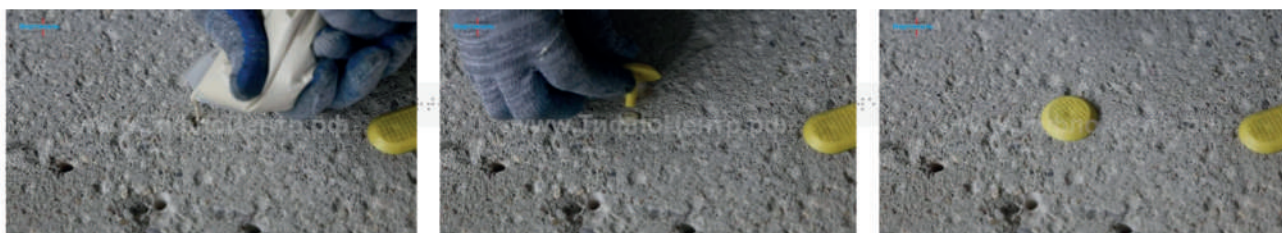

Фиксация на клей индикаторов со штифтами является трудоёмким процессом, так как данный вид монтажа требует сверления подстилающей поверхности. Но при точном соблюдении всех правил монтажа продукция прослужит долгое время без дополнительных мер обслуживания.

Вы можете заказать клей и тактильную плитку, **позвонив** менеджерам компании «**Вертикаль**» или у наших представителей в Вашем регионе.

www.ТифлоЦентр.рф

8 800 555-34-73



Монтаж грязезащитного покрытия на пандус